



TI 62 QL, Montageanleitung TI 62 QL, assembly instruction

- ① Entfernen Sie vor dem Einbau die Kabelabdeckung.
Remove the wiring cap before installation.

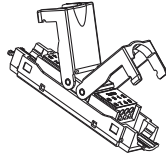


- ② Kabel in die Zugentlastungsmanschette einführen. Klemmen Sie 3 cm des Kabelmantels ab. Falten Sie das Geflecht zurück und lassen Sie den Draht ablaufen.

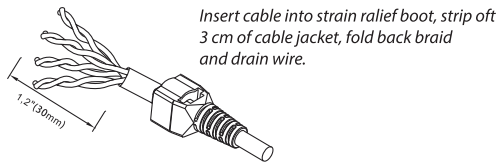

JACK PIN Bezeichnungen designations	TI/EIA T568A	TI/EIA T568B
	1	White/Green Weiß/Grün
2	Grün Green	Orange
3	white/Orange Weiß/Orange	White/Green Weiß/Grün
4	Blau Blue	Blau Blue
5	white/Blue Weiß/Blau	white/Blue Weiß/Blau
6	Orange	Grün Green
7	White/Brown Weiß/Braun	White/Brown Weiß/Braun
8	Braun Brown	Braun Brown

Einstellung der Manschette

Schneiden Sie das Ende der Manschette auf den Außendurchmesser Ihres Kabels zu.




Boot adjustment

Cut the end of boot to fit your cable OD.


- ③ Fächern Sie alle vier verdrehten Adernpaare gemäß der Farbkodierung auf und ordnen Sie jeden Leiter in die entsprechenden Schlitz der Verdrahtungskappe ein. Schneiden Sie die Enden der Leiter ab.

Fan out all four twisted pairs, following the color coding label and allocate each conductor into proper slots on wiring cap. Trim the ends of conductors.

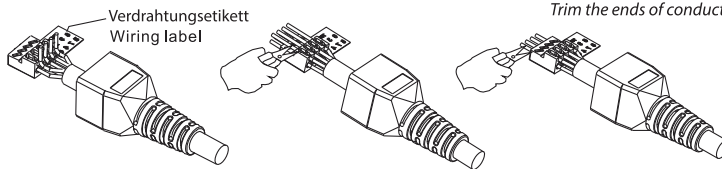


- ④ Setzen Sie die Verdrahtungskappe auf das Anschlussmodul.
Place wiring cap on connection module.

- ⑤ Setzen Sie die Verdrahtungskappe auf das Anschlussmodul, verwenden Sie eine Zange um die Verdrahtungskappe zu klemmen, bis sie vollständig einrastet, um die Verbindung herzustellen.

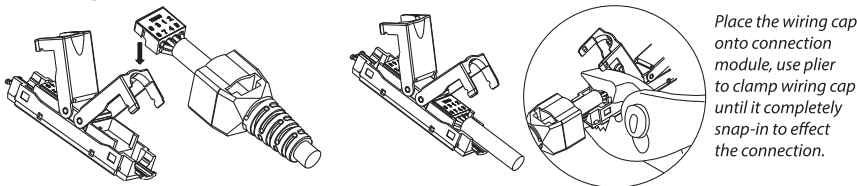

- ⑥ Schließen Sie die Abdeckung des Anschlussmoduls und prüfen Sie ob der Massedraht ordnungsgemäß mit der Masseklemme am Anschlussmodul verbunden ist. Ziehen Sie die Zugentlastungsmanschette zurück, um das Anschlussmodul abzudecken, befestigen Sie den mitgelieferten Kabelbinder um den Massekontakt zu sichern.

Close connection module cover, make sure the drain wire is in proper contact with grounding clip on connection module. Pull back strain relief boot to cover the connection module, fasten supplied cable tie to secure grounding contact.

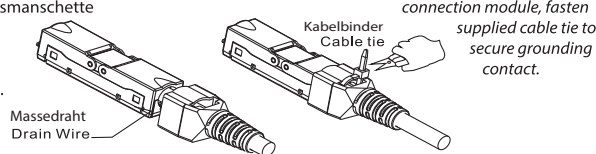


Lösen Sie das Kabel

Schneiden Sie den Kabelbinder ab und entfernen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher und hebeln Sie vorsichtig an der Abdeckung des Anschlussmoduls, zuerst an einem Ende und dann am anderen Ende, um es zu öffnen.

Unload the cable

Cut off cable tie, remove the boot. Using flat screw driver and pry gently on connection module cover one end first and the other end subsequently to open it.

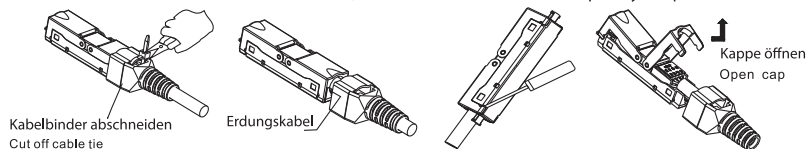

Size: 120 x 210mm